

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Rappels des réceptions faites en France (mis à jour le 12 décembre 2018)

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
21/12/17	Peugeot	Traveller, expert 4	Véhicules fabriqués du 02/10/17 au 23/11/17 - VIN : VF3VBBHXHHZ079425 au VF3VBBHXHHZ098404	522	Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance.	Contrôle du fonctionnement du moteur. Dans certains cas le remplacement du moteur pourrait être nécessaire.
21/12/17	Citroën	Spacetourer, Jumpy 4	Véhicules fabriqués du 02/10/2017 au 25/11/2017 - VIN : VF7VBBHVHZ078650 au VF7VABHXHHZ099693	636	Possible non-conformité d'un usinage d'une pièce du moteur qui pourrait engendrer une perte de puissance.	Contrôle du fonctionnement du moteur. Dans certains cas le remplacement du moteur pourrait être nécessaire.
26/01/18	Citroën	C4 Aircross	Véhicules fabriqués du 17/12/2014 au 01/07/2016 - VIN : VF7BAFZF1FZ904142 au VF7BU9HD5GZ913594	8663	Possible non-conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.	Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.
26/01/18	Peugeot	4008	Véhicules fabriqués du 05/12/2016 au 01/07/2016 VIN : VF3BAFZE3FZ802303 au VF3BU9HDKGZ805266	2314	Non-conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.	Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.
31/01/18	Peugeot	4008	Véhicule fabriqués du 23/04/2015 au 14/03/2016 - VIN : VF3BUAFZPFZ805203 au VF3BUAFZPGZ804362	1160	Possible non-conformité d'une pièce interne des serrures de porte.	Remplacement des 2 serrures côté droit (GDV ou des 4 serrures de portes (GDW)
31/01/18	Citroën	C4 Aircross	Fabrication du 23/04/2015 au 13/03/2016 - VIN : VF7BUAFZPFZ910035 au VF7BU9HDKGZ911149	4600	Possible non-conformité d'une pièce interne des serrures de porte.	Remplacement des 2 serrures côté droit (GDV) ou des 4 serrures de portes (GDW)
02/02/18	Renault	Zoé	Véhicules fabriqués à l'usine de FLINS du 12/07/2017 au 18/10/2017	0	Possibilité de montage d'une pédale d'accélérateur NISSAN en lieu et place d'une RENAULT suite à une erreur fournisseur lors de la préparation de la commande	A titre préventif, l'opération consiste à vérifier la conformité de la pédale d'accélérateur, et à la remplacer si nécessaire.
06/02/18	Peugeot	5008 II	Véhicules fabriqués du 05/09/2016 au 24/08/2017 - VIN : VF3MRHNYHGL032721 à VF3MJAHHWJL000561	11440	Contact entre le tuyau carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant, pouvant générer une fuite sous le véhicule à long terme.	Fuite pouvant entraîner un dépôt de carburant sur la chaussée ne peut être totalement exclu engendrant le risque de perte de contrôle d'un véhicule suiveur ou un risque d'incendie.
02/02/18	Dacia	Duster	Véhicules Dacia Duster équipés d'un alternateur VALEO nouvelle définition technique type TG15S230 référence 231000788R et fabriqués à l'usine de Pitesti entre le 30/06/2017 et le 16/10/2017	2112	Perte des prestations STOP & START et de l'Energy System Management	Dans un but préventif, il est procédé à une reprogrammation du calculateur
12/02/18	Peugeot	208	Véhicules fabriqués entre le 27/11/2017 et le 29/11/2017 - VIN : VF3CCBHY6HT073872 au VF3CCHMZ6HT075501	16	Le serrage de l'une des fixations des supports d'alternateur et de compresseur de climatisation sur le poteur pourrait être non conforme. La tenue dans le temps de ces supports pourrait être compromis	Risque de perte d'un alternateur ou compresseur avec le support sur la route. Contrôle fixations des supports d'alternateur et compresseur de climatisation sur le moteur (serrage au couple préconisé)
12/02/18	Citroën	C4 IV	Véhicules fabriqués entre le 27/11/2017 et le 29/11/2017 - VIN : VF7SWBHY6HT727636 au VF7SXHMZ6HT732317	37	Le serrage de l'une des fixations des supports d'alternateur et de compresseur de climatisation sur le moteur pourrait être non conforme.	Risque de perte d'un alternateur ou compresseur avec leur support sur la route. Contrôle des fixations des supports d'alternateur et compresseur de climatisation sur moteur (serrage couple préconisé)
26/01/18	Peugeot	4008	Véhicules fabriqués du 05/12/2014 au 01/07/2016 - VIN : VF3BAFZ3FZ802303 au VF3BU9HDKGZ805266	2314	Possible non conformité d'un composant interne du relais d'alimentation du calculateur moteur.	Risque de non démarrage ou de coupure du moteur en roulant. Remplacement du relais d'alimentation du calculateur moteur.
26/02/18	Peugeot	3008, 308, 5008, 508	3008II (T84) fab du 27/01/14 au 27/03/15 VIN : VF30UAHXMES033644 au VF30UAHRMFS091479 308II fab du 02/10/2013 au 30/04/15 VIN : VF3LHAHXHDS172562 au VF3LHAHWWS001092 5008II (T87) fab du 05/02/14 au 27/03/15 : VIN : VF30EAHXMES033346 au VF30EAHRMFS091101 508 : fab du 29/03/12 au 30/04/15 VIN : VF38UAHWTL000177 au VF38UAHWTL000177	16687	Surchauffe du moteur, entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.	Surchauffe pouvant entraîner une fuite d'huile par le bouchon de vidange et peut être suivi d'une panne moteur. Mise à jour du calculateur moteur avec dernière version du logiciel de contrôle moteur.
26/02/18	Citroën	C4 picasso, C4, DS4, C5, DS4	C4-DS4 fab du 17/07/14 au 30/04/15 - VIN : VF7NXAHWTEY562279 au VF7NXAHWTFY530083 C4picasso : fab du 05/12/2012 au 21/04/15 - VIN : VF73AAHXTCJ739659 au VF73EAHRMFJ658112 C5 : fab. 01/12/2014 au 08/04/15 - VIN : VF7RWAHWTEL517828 au VF7RDAHRMFL504186 DS5 fab : du 15/05/13 au 24/04/15 - VIN : VF7KFAHWTD508780 au VF7KFAHXMFS514313	12093	Surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.	Surchauffe pouvant entraîner une fuite d'huile par le bouchon de vidange suivi d'une panne moteur. Mise à jour du calculateur moteur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.
21/02/18	AIXAM	S9	Véhicules fabriqués de décembre 2016 à décembre 2017 VIN : VLG???????3172789 à VLG???????3186580	5751	Non conformité d'un composant électrique . Risque d'arrêt du moteur impossible. Dans de très rares cas, risque d'échauffement de l'environnement moteur. Risque d'incendie ne peut être totalement exclu	Remplacement du relais de commande d'arrêt moteur et ajout d'un faisceau intermédiaire avec iode pour éliminer les éventuelles perturbations électriques.
31/01/18	OPEL	Grandland X	Seuls les véhicules équipés d'un moteur diesel 1.6L B16DTH (LDI) sont concernés. Seuls les véhicules portant la mention "ouvert" dans GWM doivent être réopérés.	42	Entrée d'huile dans le circuit d'admission.	La fuite peut entraîner une augmentation du régime moteur pendant quelques secondes, avec une panne totale du moteur.
12/03/18	Renault	Zoé	Véhicules fabriqués à Flins; équipés de boîte de vitesse automatique fabriquées après le 18 octobre 2016.	5249	Un risque de perte soudaine de la fonction parking voire d'impossibilité d'engager cette dernière.	Le dysfonctionnement ne permettant pas son verrouillage à l'arrêt.
19/03/18	Renault	Master III	Les véhicules MASTER III fabriqués à l'usine de SOVAB (France) depuis le 12/05/2016 jusqu'au 26/06/2017.	264	La défaillance se caractérise par une désolidarisation entre la chape de colonne de direction et la queue de crémaillère. Risque de perte de la direction du véhicule	A titre préventif, l'opération consiste à effectuer un contrôle du serrage de la chape de colonne de direction et à sa remise en conformité si nécessaire.
20/03/18	Renault	Captur, Clio	Les véhicules sont les captur phase 2 produits entre le SOP et le 23/10/2017 dans usine de Valladolid et les Clio 4 produits entre le SOP et le 23/10/17 dans usines de Revoz et Dieppe.	578	Les faisceaux de feux de croisement sont orientés vers le bas. L'orientation des projecteurs n'est pas comprise entre - 0,5% et - 2,5 %.	Le système de correction de la hauteur du faisceau des projecteurs n'est plus opérationnel. Moins de visibilité la nuit;
20/03/18	Renault	Captur, Clio, Zoé	Renault Clio IV, Captur, Zoé fabriquées à l'usine de Novo Mesto, Valladolid et Flins du 22/09/2017 jusqu'au 25/09/2017.	491	Non-conformité du moyeu de la roue avant.	Une bruyance anormale à l'avant du véhicule et dans les cas extrêmes un détachement de la roue avant. L'opération consiste à vérifier la conformité du moyeu route avant et à la remplacer si nécessaire
03/04/18	Dacia	Duster	Véhicules équipés en après-vente d'un kit attelage de référence 8201692139 ou 8201692144 livré dans le réseau entre le 08/12/16 et le 13/06/16	4595	La défaillance se caractérise par l'endommagement du module LED JEAGER permettant de contrôler et gérer l'allumage de feux de signalisation de la remorque. Risque de perte totale ou partielle des feux de signalisation	L'opération consiste à contrôler référence du module du faisceau d'attelage 8201666414, 8201666412, 8201666411 ou 8201666409 et si nécessaire remplacer module LED8201595218 par LED8201652645
03/04/18	Renault	ScénicIII-Gd Scénic III	Véhicules équipés en après vente d'un kit attelage de référence 820166414, 8201666412, 8201666411 ou 8201666409 livré dans le réseau entre le 22/03/16 et le 30/06/16	265	La défaillance se caractérise par l'endommagement du module LED JEAGER permettant de contrôler et gérer l'allumage de feux de signalisation de la remorque. Risque de perte totale ou partielle des feux de signalisation	L'opération consiste à contrôler référence du module du faisceau d'attelage 8201666414, 8201666412, 8201666411 ou 8201666409 et si nécessaire remplacer module LED8201595218 par LED8201652645
04/04/18	Peugeot	3008III	Véhicules fabriqués du 15/06/2017 au 15/01/2018 - VIN : VF3MJAHHWWS18415 au VF3M45GZWS064633	80	Les fixations de l'attelage peuvent ne pas avoir été serrées au couple préconisé dans le standard de montage.	Contrôle si nécessaire mise en conformité du couple de serrage des fixations de l'attelage.
06/04/18	OPEL	Grandland X	Année de fabrication : 2018	5	Risque de desserrage des boulons de fixation de l'attelage.	Contrôle fixation attelage et resserrage boulons si nécessaire.
17/04/18	Peugeot	208	Véhicules fabriqués le 22/06/2017 - VIN : VF3CCBHW6HW112453 au VF3CCHNZ6HW114256	26	Risque de mauvais serrage au niveau du train AV sur des véhicules produits le 22/06/2017 pouvant entraîner l'absence de tenue de la liaison entre la direction et le pivot de roue avant.	Contrôle et remise en conformité de plusieurs couples de serrage sur le train avant.

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
17/04/18	Citroën	DS3	Véhicules fabriqués le 22/06/2017 - VIN : VF7SAHMHZ6HW518060 au VF7SAHMHZ6HW518278	4	Risque de mauvais serrage au niveau du train avant sur des véhicules produits le 22/06/2017, pouvant entraîner l'absence de tenue de la liaison entre la direction et le pivot de roue avant.	Contrôle et remise en conformité de plusieurs couples de serrage sur le train avant.
24/04/18	Citroën	C-crosser	Véhicules fabriqués du 16/04/2007 au 27/04/2012 - VIN n° VF7VV4HNNH8U950205 au VF7VV4HK8CU905877	10417	Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie vitre avant et de l'étanchéité du mécanisme essuie-vitre.	Remplacement du moteur d'essuie-vitre avant et d'une des biellettes du mécanisme d'essuie-vitre.
24/04/18	Peugeot	4007	Véhicules fabriqués du 16/04/2007 au 02/07/2012 - VIN n° VF3VV4HNNH8U900205 à VF3VV4HK8CU806036	10018	Possible non-conformité du dispositif de mise à l'air libre du moteur d'essuie-vitre avant et de l'étanchéité du mécanisme essuie-vitre.	Remplacement du moteur d'essuie-vitre avant et d'une des biellettes du mécanisme d'essuie-vitre.
26/04/18	Renault	Master III	Véhicules fabriqués à Batilly entre le 12/05/2015 et le 15/12/2016 et équipés d'un moteur M9T (indice 708 et 710) dont les calibrations ont été identifiées en écart.	123	Écart entre les classifications de diagnostic OBD (On Board Diagnostics) déclarées dans le tableau d'homologation et les classifications de diagnostic OBD calibrées sur les moteurs M9T (indice 708 et 710)	Il sera procédé à la reprogrammation du calculateur d'injection.
14/05/18	Peugeot	301, 308II, Partner III	301 : fabriqués du 13/11/2017 au 26/11/2017 VIN : VF3DD9HP0HJ875485 au VF3DDNFP6JJ528634 308 II : fabriqués du 08/11/2017 au 09/11/2017 VIN : VF3LBBHYBHS325867 au VF3LBYHZPHS328591 Partner III : fabriqués du 13/11/2017 au 24/11/2017 VIN : VF37A5FK6HJ876229 au VF37R9HFXJJ29278	382	Certains boîtiers calculateur airbag ont pu subir un choc pendant le transport vers l'usine d'assemblage véhicule, ceci pouvant provoquer une défaillance interne.	Remplacement du boîtier de commande des airbags
14/05/18	Citroën	C-Elysée, C4 picasso, Berlingo	C-Elysée fabriqués du 13/11/2017 au 26/11/2017 VIN : VF7DDHMZ6HJ875592 au VF7DD9HP0JJ529216 C4 Picasso fabriqués du 10/11/2017 au 14/11/2017 VIN : VF73EBHZTHJ874282 au VF3DBHZZJJ528693 Berlingo III fabriqués du 13/11/2017 au 20/11/2017 VIN : VF77A5FK6HJ876588 au VF77L9HECJJ529309	452	Certains boîtiers calculateur airbag ont pu subir un choc pendant le transport vers l'usine d'assemblage, ceci pouvant provoquer une défaillance interne.	Remplacement du boîtier de commande des airbags
18/05/18	Renault	Twingo III	Les véhicules concernés sont les twingo III produites entre le début de la production et le 16 mars 2017 à l'usine de Revoz Novo Mesto	0	Mauvaise lisibilité du VIN due au masquage partiel par le support d'extincteur mal monté sur la traverse avant du siège avant droit.	Remplacement du support d'extincteur
22/05/18	Renault	Trafic III	Véhicules équipés de feu de jour à LED fabriqués à Sandouville entre juillet 2016 et le 20 décembre 2017	463	L'éclairage de la plaque est insuffisant suite à la modification de la configuration de l'EMM (Energy Management Module) après installation des feux de jour à LED	Reprogrammation et reconfiguration de l'EMM.
22/05/18	Renault	Master III	Les véhicules concernés sont les MASTER III fabriqués à SOVAB entre mars 2017 et le 14 novembre 2017. Les véhicules concernés ont un dossier de configuration tableau de bord de référence : 285J27285R ou 285J21717R	1416	Inadéquation du paramétrage du tableau de bord : le groupe electro pompe de direction assistée (GEP-DA) n'est pas déclaré dans le fichier de configuration du tableau de bord. Celui-ci ne reconnaît pas cet équipement et ne peut donc pas traiter les trames qui lui sont associés	Mise à jour du dossier de configuration du tableau de bord
18/06/18	Dacia	Logan II MCV – Sandero II (X52)	Véhicules équipés d'un moteur K9K 612, direction à droite et produits à : - Pitesti depuis le début de la production jusqu'à la fin de la production (de février 2013 à juin 2015) - Tanger depuis le début de la production jusqu'à la fin de la production (de février 2014 à juin 2015)	0	Usure du tuyau de carburant par frottement avec : - le câble de réglage de phare droit, - et/ou le tuyau de climatisation basse pression - et/ou le tuyau de climatisation haute pression Cette anomalie fait suite à une non-conformité en conception et/ou un non respect du mode opératoire au montage en usine.	Il sera procédé à un contrôle du tuyau à carburant et à une remise en conformité
29/06/18	Mecano Galva	AA164 – AA194	Véhicules fabriqués entre mars 2017 et avril 2018	43	Le type d'essieu présent sur la remorque n'est pas celui qui est mentionné dans la réception.	Échange de l'essieu par le type AE55164-850SCH
11/07/18	OPEL	Grandland AM 2018	Véhicules fabriqués entre le 19 juin 2017 et le 27 novembre 2017	918	Les bourrelets de la housse de siège du conducteur ou du passager peuvent ne pas s'ouvrir comme prévu en cas de déploiement de l'airbag du dossier externe de siège	Remplacer les housses de sièges
17/07/18	Peugeot	3008III	Véhicules fabriqués le 06/06/2018 - VIN : VF3MCYHJRZS268161 au VF3MRHNYWJS271895	10	Suite au non respect du processus de fabrication spécifié, risque de non conformité de serrage sur plusieurs composants du châssis (principalement suspensions et direction)	Remplacement de certaines fixations et remise en conformité du vissage de plusieurs composants du châssis du véhicule
17/07/18	OPEL	Grandland AM 2018		24	Volume d'huile moteur insuffisant Témoin MIL activé en raison d'une faible pression d'huile	Serrage du bouchon d'huile sur bloc-cylindres
19/07/18	Renault	HD004 modèles TP6X2, 11MM0 16, 11MM036, VF611L1, VF611L3	Fabrication du 01/12/2014 au 17/01/2018	48	Le système de freinage tel que décrit dans l'homologation du véhicule prévoit l'équipement de freins de stationnement sur les essieux 1 et 3, alors que les véhicules n'en sont équipés que sur l'essieu 3.	Ajout d'un frein de parc sur l'essieu 1 est impossible (contraintes techniques liées à conception de la suspension) Nouveaux essais pour homologuer nouvelle configuration avec un seul frein limitant capacité maximum de masse d'ensemble 50t.
17/07/18	Citroën	C3-IV	Véhicules fabriqués du 11/01/2018 au 22/01/2018 - VIN : VF7SZHMZ6HT49819 au VF7SXHMZ6JT516423	1268	l'assemblage de la colonne de direction pourrait être non conforme.	Vérification et remplacement si nécessaire.
20/07/18	Citroën	Jumpy 4	Véhicules fabriqués du 13/11/2015 au 05/10/2017 - VIN : VF7VBBHVBFZ057902 au VF7VFAHHWZ081658	3021	Déformation du support du crochet de l'attelage de remorque lors de situation de contrainte maximale comme la marche arrière avec un obstacle.	Remplacement du support du crochet d'attelage par une pièce de définition nouvelle.
20/07/18	Citroën	C4 picasso II	Véhicules fabriqués du 03/03/2016 au 08/03/2018 - VIN : VF73DAHSMGJ549462 au VF73AAHXTJJ611111	1520	Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale	Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.
20/07/18	Peugeot	3008II, 308II, 5008II	3008II : fab du 31/05/2016 au 06/04/2018 - VIN VF3MJAHWGS150801 au VF3MJAHWWS004955 308 II : fab du 23/02/2017 au 23/03/2018 - VIN VF3LHEHZRHS028975 au VF3LHEHZRKS001574 5008 II : fab du 05/10/2016 au 04/04/2018 - VIN VF3MJAHXHGL042040 au VF3MJAHWK001260	1371	Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.	Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.
20/07/18	Peugeot	Expert 4	Véhicules fabriqués du 21/01/2016 au 05/10/2017 - VIN : VF3VBBHVBFZ057363 au VF3VFAHXHHZ080425	4173	Déformation du support du crochet de l'attelage de remorque lors de situation de contrainte maximale.	Remplacement du support du crochet d'attelage par une pièce de définition nouvelle
20/07/18	Citroën	Spacetourer Jumpy 4	Véhicules fabriqués du 17/02/2016 au 26/02/2018 - VIN : VF7VEAHXHGZ004437 au VF7VEAHXHKZ000356	3810	Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.	Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur
20/07/18	Peugeot	Traveller – Expert 4	Véhicules fabriqués du 10/03/2016 au 24/02/2018 - VIN : VF3VFAHXHGZ010762 au VF3VEAHXHKZ000354	4488	Conséquence d'une mauvaise version du logiciel moteur, risque de surchauffe du moteur entraînée par une mauvaise stratégie de refroidissement et d'alerte de température maximale.	Mise à jour du calculateur avec la dernière version du logiciel de contrôle moteur.
23/07/18	OPEL	Grandland X	GrandLand X AM 2018	1	Bruit provenant du soubassement pendant la conduite dû à un manque de serrage des vis de supports inférieurs d'amortisseurs.	Remplacer et/ou resserrer les boulons de suspension avant et arrière.
16/08/18	Dacia	Logan II – Sandero II	Véhicules équipés du calculateur de climatisation "climbox Gen3" avec calibration 275316572R et produits entre le 16/01/2018 et le 15/02/2018 (Pitesti) et entre le 16/01/2018 et le 15/02/2018 (Tanger)	504	Risque de visibilité insuffisante des pictogrammes du tableau de commande de climatisation en conditions nocturnes	Il sera procédé à une reprogrammation du calculateur de climatisation.
23/08/18	Citroën	C4 picasso spacetourer/jumpy – DS7 crossback	C4 picasso fab 04/05/2018 au 30/05/2018 VIN VF73AAHXTJJ675847 au VF73AAHXTKJ514384 DS7CROSSBACK fab 27/04/2018 au 28/05/2018 VIN VR1JJEHZRZY079141 au VR1JJEHZRKY001328 Spacetourer/Jumpy fab 30/04/2018 au 02/06/2018 VIN VF7VFAHXHJZ045656 au VF7VEAHHWKZ001086	566	Risque de serrage non conforme d'un bouchon de la galerie d'huile du carter-cylindre	Vérification de la conformité du serrage du bouchon, serrage si nécessaire

Date de signalement du constructeur	Marque (constructeur)	Appellation commerciale	N° VIN – date de fabrication	Nombre de véhicules concernés en France	Description du risque	Mesures adoptées
23/08/18	Peugeot	308 – 3008 – 5008 – traveller expert	3008 :fab 27/4/18 au 30/5/18 VIN VF3MJAHWWJS184411 au VF3MJAHXVKS007901 308:fab 27/4/18 au 30/5/18 VIN VF3LHAHXWJS210762 au VF3LJEHZRJS259159 5008:fab 26/4/18 au 02/6/18 VIN VF3MJAHXHL034823 au VF3MJAHWWKL003025 Traveller/Expert:fab 30/4/18 au 31/5/18 VIN VF3VEAHHWJZ043136 au VF3VFAHXGKZ001117	1197	Risque de serrage non conforme d'un bouchon de la galerie d'huile du carter-cylindre	Vérification de la conformité du serrage du bouchon, serrage si nécessaire
18/09/18	Citroën	C4 Aircross	Véhicules fabriqués du 01/10/2012 au 01/02/2016 - VIN : VF7BU9HD8DZ900101 au VF7BU9HD5GZ909876	14686	Possible corrosion de l'axe de l'étrier du frein de stationnement suite à une mauvaise étanchéité.	Contrôle et remise en état ou remplacement des étriers de frein arrière
18/09/18	Peugeot	4008	Véhicules fabriqués du 01/10/2012 au 04/02/2016 - VIN : VF3BU9HDBDZ800101 au VF3BU9HDKGZ804035	4192	Possible corrosion de l'axe de l'étrier du frein de stationnement suite à une mauvaise étanchéité.	Contrôle et remise en état ou remplacement des étriers de frein arrière
19/09/18	Peugeot	4008	Véhicules fabriqués du 08/07/2014 au 23/12/2014 VIN : VF3BU9HDBFZ800323 au VF3BAFZE9FZ803259	445	Non-conformité du process d'assemblage du piston pouvant entraîner un dysfonctionnement du mécanisme de rattrapage de jeu dans l'étrier du frein arrière.	Remplacement des étriers de frein arrière
19/09/18	Citroën	C4 Aircross	Véhicules fabriqués du 08/07/2014 au 23/12/2014 - VIN : VF7BU9HD8FZ900442 au VF7BU9HD8FZ905356	1863	Non-conformité du process d'assemblage du piston pouvant entraîner un dysfonctionnement du mécanisme de rattrapage de jeu de l'étrier du frein arrière.	Remplacement des étriers de frein arrière
14/11/18	Peugeot	Métropolis	Véhicules fabriqués depuis 2013	6974	Fuite liquide de frein entre raccord métallique et tuyau. Perte de frein avant (le véhicule reste freiné par le frein arrière).	Changement de la durite : remplacement par durite avec manchon
19/11/18	Peugeot	5008	Véhicules fabriqués du 24/05/2018 au 01/06/2018 – VIN : VF3MRHNYHJL040585 au VF3MCBHZWKL002899	64	Possible insuffisance de serrage des écrous de fixation des roues. Risque de détachement de roue en roulant ou risque de fissure à l'usage	Vérification du couple de serrage des écrous de roue, resserrage si nécessaire. Dans quelques cas, procéder au remplacement des écrous et de la roue
27/11/18	Citroën	C-crosser	Véhicules fabriqués du 17/04/2007 au 18/09/2009 – VIN : VF7VVAHNNH8U950214 au VF7VVSFZCAZ900934	1005	Le pouvoir adhésif des composants utilisés pour assembler la vitre de toit ouvrant sur le cadre extérieur peut s'affaiblir selon la température et le degré d'humidité. Risque de décollement ou de détachement	Remplacement de la vitre de toit ouvrant
27/11/18	Peugeot	4007	Véhicules fabriqués du 17/04/2007 au 18/09/2009 – VIN : VF3VV4HNNH8U900219 au VF3VV4HNNAZ801145	37	Le pouvoir adhésif des composants utilisés pour assembler la vitre de toit ouvrant sur le cadre extérieur peut s'affaiblir selon la température et le degré d'humidité. Risque de décollement ou de détachement	Remplacement de la vitre de toit ouvrant
28/11/18	Peugeot	4007	Véhicules fabriqués du 20/03/2008 au 15/11/2011 – VIN : VF3VVSFZF8U914755 au VF3VVSFY9CU802931	1	Sur les véhicules moteurs essence 2,0l et 2,4l en raison d'une conception inadaptée du tendeur dynamique de la courroie des accessoires, les efforts de résistance au glissement vont augmenter avec le temps. Peut provoquer fissures dans la zone de la bride du tendeur.	Contrôle et si nécessaire remplacement du galet tendeur dynamique de la courroie et accessoires.
28/11/18	Citroën	C-crosser	Véhicules fabriqués du 20/03/2008 au 17/11/2011 – VIN : VF7VVSFZF8U964730 au VF7VVSFY9CU902863	83	Sur les véhicules moteurs essence 2,0l et 2,4l en raison d'une conception inadaptée du tendeur dynamique de la courroie des accessoires, les efforts de résistance au glissement vont augmenter avec le temps. Peut provoquer fissures dans la zone de la bride du tendeur.	Contrôle et si nécessaire remplacement du galet tendeur dynamique de la courroie et accessoires.
14/11/18	Dacia	Duster, Sandero, Logan	Véhicules fabriqués dans l'usine de Pitesti entre le 11 juin et le 14 juin 2018	597	Défaut de réalisation de la soudure de la borne positive dans le processus de fabrication du fournisseur. Démarrage impossible	Dans un but préventif, il sera procédé à un contrôle et un remplacement de la batterie.
27/11/18	Renault	Mégane R.S	Véhicule produits à l'usine de Palencia entre le 01/02/2018 et le 09/05/2018	659	Risque d'agression du câblage batterie dans le compartiment moteur suite à un contact avec le support de boîte	A titre préventif, l'intervention consiste au contrôle du câblage batterie, son remplacement si nécessaire et dans tous les cas à sa protection.